

# Montagem

## Importante:

- Identifique todos os componentes e certifique-se de que o equipamento de içamento adequado está disponível antes de iniciar a montagem
- Utilize somente os pontos de içamento e linga de carga certificada que acompanha o equipamento para o içamento
- Certifique-se você tem espaço suficiente para trabalhar com segurança e certifique-se de que a área de trabalho esteja livre de perigos, obstruções e pessoas não treinadas.

## Equipamentos necessários:



Escavadeira Hidráulica min 20 ton



Linga de Carga certificada




Equipamentos de Proteção Individual

## Checklist de montagem


2 Placas



8 Sapatas

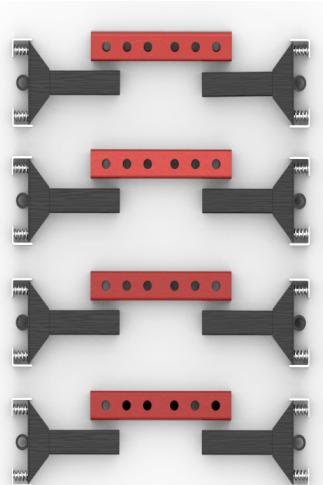


16 Pinos

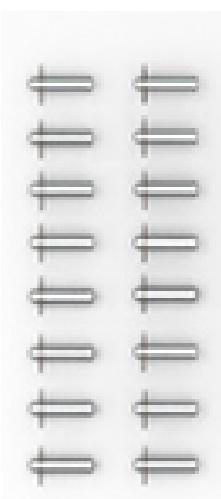


4 Camisas


16 grampos

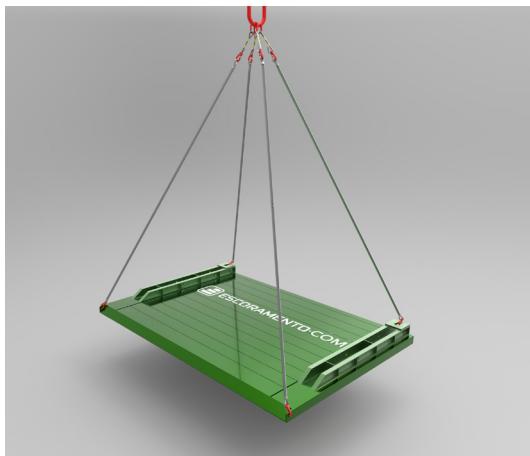


- 1.** Utilizando a linga de carga posicione a placa base no solo, em uma superfície plana e com capacidade para suportar o peso do conjunto.

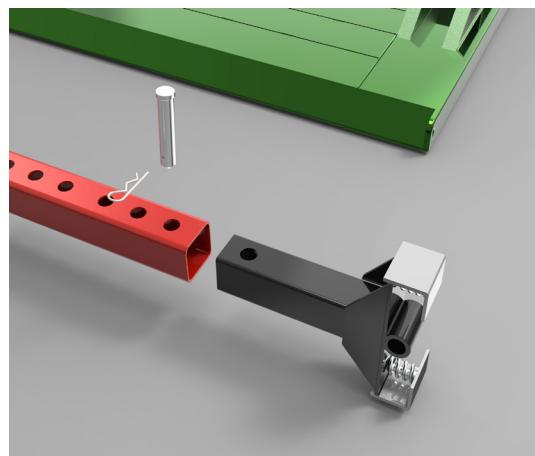


- 2.** Monte cada uma das estroncas Flexshore inserindo as sapatas nas extremidades da camisa. Faça a montagem na largura desejada inserindo o pino e travando com o grampo.

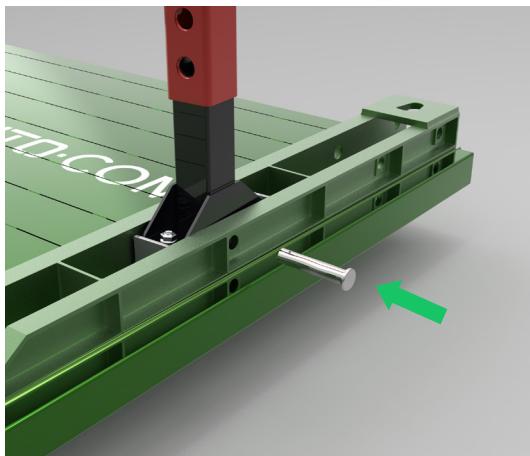


- 3.** Após montar e ajustar as estroncas, insira cada estronca no trilho da placa base que está apoiada no solo, e faça a conexão inserindo o pino e travando com o grampo.

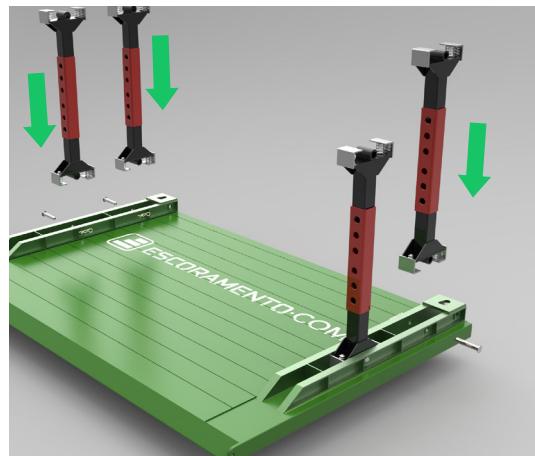

- 4.** Repita o procedimento de inserção e travamento nos trilhos da placa para as outras três estroncas ajustadas previamente na largura de trabalho.

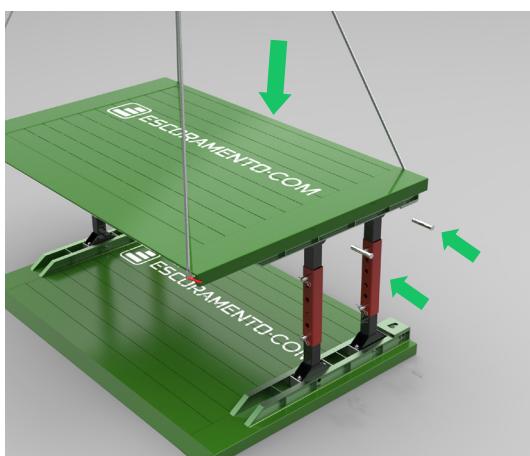

- 5.** Com as estroncas posicionadas e travadas, posicione cuidadosamente a outra placa sobre o conjunto e realize o travamento com os pinos fornecidos.

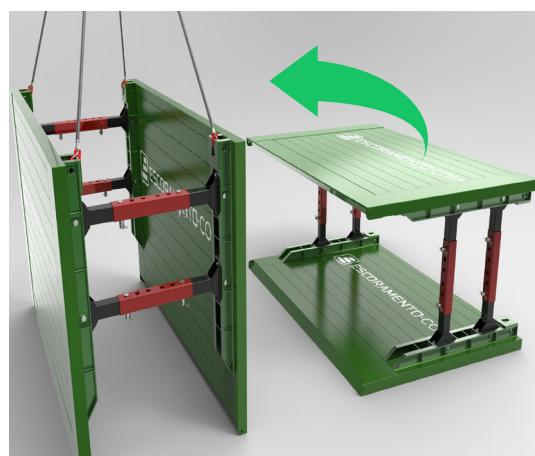

- 6.** Com as todas as estroncas posicionadas e travadas, insira os ganchos da linga de carga nos pontos de içamento e leve o conjunto cuidadosamente para a posição vertical.